

# Dipl.-Ing. (FH) Werner Zeller

Zanderstraße 5  
80809 München  
info@sv-zeller.de  
+49 89 12 29 84 10



von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger  
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



von der IHK für München und Oberbayern  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger  
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



Dipl. - Ing. (FH) Werner Zeller • Zanderstraße 5 • 80809 München



München, den 13.07.2019

## Wert- Gutachten

190704GA02

Bei Rückfragen bitte angeben!

### **Betrifft**

**: Fahrzeugbewertung**

Anspruchsteller

:



Amtliches Kennzeichen

:

L 502H

Auftrag vom

: 02.07.2019 15:57

Besichtigungsdatum / -ort

: 04.07.2019 13:15 /



Besichtigt durch

: SV Werner Zeller

Anwesend

:



### Zusammenfassung des Gutachtens

**Zustandsnote**

**2 (gut)**

**Marktwert**

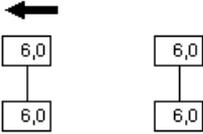
**77.000,00 EUR**



Auftragsnummer 190704GA02

Datum: 13.07.2019

## Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Amtliches Kennzeichen             | : FFB - L 502H  |
| Fahrzeugart                       | : PKW   |
| Aufbauart                         | : Limousine   |
| Fabrikat                          | : BMW   |
| Typ / Untertyp                    | : 502 / 2,6 Luxus   |
| Fahrzeug-Ident-Nummer             | : 00000000000064047   |
| KBA-Nummer                        | : 0005346   |
| Hubraum / Leistung                | : 2580 ccm / 74 kW  |
| Motorart / Zylinder / Motorbauart | : Otto / 8-Zylinder / V-Motor   |
| Abgascode                         | : Oldtimer  |
| Leer- / zul. Gesamtgewicht        | : 1340– 14 kg / 1900 kg   |
| Länge / Breite / Höhe             | : 4730 mm / 1780 mm / 1530 mm   |
| Reifendimension                   | : 6.40– 15  |
| Reifendimension Reserverad        | : 6.40– 15  |
| Reifenfabrikat                    | : Vredestein  |
| Reifenfabrikat Reserverad         | : Continental   |
| Reifenart                         | : Sommer-Reifen, Original   |
| Profiltiefe in (mm)               | :    |
| Reifenzustand                     | : gut   |
| Anzahl der Achsen                 | : 2   |
| Radstand                          | : 2835 mm   |
| Erstzulassung                     | : 04.08.1958  |
| Letzte Zulassung                  | : 16.10.2014  |
| Laufleistung abgelesen            | : 78921 km  |
| Laufleistung geschätzt            | : 178921 km   |
| Farbe                             | : velourrot   |
| Lackart                           | : 2 K-Uni   |
| Lackzustand                       | : gut   |
| Allgemeinzustand                  | : gut   |
| Karosseriezustand                 | : gut   |
| Zustand des Fahrwerkes            | : gut   |
| Besichtigungszustand              | : unzerlegt, fahrbereit, verkehrssicher   |
| Serienausstattung                 | : Tageskilometerzähler<br>Öldruckanzeige<br>Wasserthermometer<br>Zeituhr<br>regelbare Armaturenbeleuchtung<br>Heizung<br>Zigarrenanzünder |

# Dipl.-Ing. (FH) Werner Zeller

Zanderstraße 5  
80809 München  
info@sv-zeller.de  
+49 89 12 29 84 10



von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger  
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



von der IHK für München und Oberbayern  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger  
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



Auftragsnummer 190704GA02

Datum: 13.07.2019

Lenk- und Zündschloß  
Verbundglasfrontscheibe  
Doppelhorn  
Schaumgummipolsterung  
Liegesitze  
Blinker  
reichhaltiges Werkzeug  
Nebellampen in vorderen Kotflügeln  
mehr Chromzierrat als 501  
Kofferraumbeleuchtung  
Sommerbelüftung  
zwei seitliche und eine mittlere Armlehne auf der  
Rücksitzbank zum Ausklappen  
Holzarmaturenbrett  
asymmetrisches Abblendlicht

Vorschäden

: Umfangreiche Restauration im Jahre 1997 durchgeführt.  
Kotflügel, Türen, Seitenteile und Karosserie sach- und  
fachgerecht instandgesetzt. Innenausstattung kpl.  
überarbeitet (sach- und fachgerecht), Fahrwerk, Bremsen,  
Motor- und Getriebe überarbeitet.

Bemerkungen

: Dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck  
entsprechend sehr wenig Gebrauchsspuren,  
Sammlerzustand



Auftragsnummer 190704GA02

Datum: 13.07.2019

## **Auftrag:**

Gemäß telefonischem Auftrag vom 02.07.2019 15:57Uhr, durch Herrn [REDACTED], wurde das vorstehend genauer beschriebene Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen [REDACTED] 502H am 04.07.2019 13:15Uhr in [REDACTED] besichtigt, um den Fahrzeugaufbau und -zustand zu dokumentieren und den Fahrzeugwert festzulegen. Bei der Besichtigung war Herr Adrian Lange zugegen.

## **Bewertungsgrundlagen:**

Für die Bewertung wurden die allgemein anerkannten Preislisten aus Fachliteratur und Verkaufsangebote in einschlägigen Internet-Foren zu Rate gezogen.  
Grundlage der Bewertung waren Erhaltungszustand von:

- Karosserie bzw. Chassis
- Lackierung
- Verglasung
- Räder und Bereifung
- Fahrgestell und Fahrwerk
- Motor/ Getriebe/ Elektrik/ Kühlung
- Innenausstattung

Darüber hinaus wurden folgende wertbeeinflussende Faktoren berücksichtigt:

- Laufleistung
- Ausstattung (Serie- und Sonderausstattung)
- Sonderzubehör
- ggf. Umbauten
- Marktgängigkeit
- Erneuerung technischer Teile/ Verschleißteile
- vorhandene Bordliteratur
- Vollständigkeit der Ausstattung (Ersatzrad/ Bordwerkzeug)
- original Fahrzeugpapiere

## **Bewertungsergebnis:**

**Bewertungsnote:**

**2 (gut)**

**Marktwert:**

**EUR 77.000,00**

## **Besichtigungsbedingungen / -zustand; Fahrzeugidentifikationsnummer:**

Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und entspricht der in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Nummer.

Das Fahrzeug wurde in einer Garage mit ausreichender Beleuchtung besichtigt.

Die Besichtigungsbedingungen sind als ausreichend zu werten.



Auftragsnummer 190704GA02

Datum: 13.07.2019

AUFTRAGS-NR: 190704GA02

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:



BESICHTIGUNGSDATUM / ORT:

04.07.2019



AMTLICHES KENNZEICHEN:

 502H

ART / AUFBAU:

PKW / LIMOUSINE

HERSTELLER:

BMW

TYP:

502

AUSFÜHRUNG:

2,6 LUXUS

FAHRZEUG IDENT NR:

00000000000064047

FARBE:

VELOURROT

MOTORART:

BENZIN

HUBRAUM / LEISTUNG:

2.580 CCM / 74 KW

ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE:

8 / OLDTIMER

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG:

04.08.1958 / 16.10.2014

GESAMTLAUFLEISTUNG:

178.921 KM GESCHÄTZT

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE (N) \*

WERT AM MARKT

EUR\*\*\*\*

77.000,00

MÜNCHEN , DEN 17.07.2019

FORM AUDATEX

# Dipl.-Ing. (FH) Werner Zeller

Zanderstraße 5  
80809 München  
info@sv-zeller.de  
+49 89 12 29 84 10



von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger  
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



von der IHK für München und Oberbayern  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger  
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



Auftragsnummer 190704GA02

Datum: 13.07.2019

AUFTRAGS-NR: 190704GA02

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

SERIEN - AUSSTATTUNG

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: /

H-ACHSE: /

FORM AUDATEX

# Dipl.-Ing. (FH) Werner Zeller

Zanderstraße 5  
80809 München  
info@sv-zeller.de  
+49 89 12 29 84 10



von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger  
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



von der IHK für München und Oberbayern  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger  
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



Auftragsnummer 190704GA02

Datum: 13.07.2019

AUFTRAGS-NR: 190704GA02

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 17.07.2019 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND  
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER  
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN  
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WERT AM MARKT

EUR\*\*\*\*

77.000,00

MÜNCHEN , DEN 17.07.2019

FORM AUDATEX



Auftragsnummer 190704GA02

Datum: 13.07.2019

## **Karosserie: gut**

Die Karosserie wurde einer umfangreichen Restauration unterzogen. Türen, Hauben, Kotflügel und Karosserie wurden hierbei sach- und fachgerecht instandgesetzt, teilweise ersetzt.

## **Lackierung: gut**

Die Lackierung des Fahrzeugs entspricht einem original Herstellerfarbton. Im Zuge der Restauration wurde das Fahrzeug in der Farbe velourrot lackiert. Die Lackierung wurde sach- und fachgerecht ausgeführt. Durch die Nutzung des Fahrzeugs zeigt die Lackierung aktuell geringe Gebrauchsspuren.

## **Verglasung: gut**

Die Verglasung des Fahrzeugs entspricht der Originalverglasung. Die Verglasung weist normale Gebrauchsspuren auf, Schäden konnten nicht festgestellt werden.

## **Räder und Bereifung: gut**

Die Rad-Reifenkombination entspricht einer eingetragenen Kombination. An den Scheibenrädern konnte rundum keine Beschädigung festgestellt werden. Die Lackierung der Scheibenräder ist witterungsbedingt leicht matt. Die Bereifung ist als verkehrssicher zu bewerten, die Profiltiefe ist rundum mit 6 mm einheitlich gemessen worden.

## **Fahrwerk: gut**

Am Fahrwerk wurde eine Sichtprüfung durchgeführt. Es konnten keine Beschädigungen und Undichtigkeiten festgestellt werden. An Trag und Lenkerteilen ist beginnende, leichte Korrosion festgestellt worden.

## **Motor, Getriebe, Elektrik, Kühlung: (gut)**

Der Motor weist keine Auffälligkeiten auf. Der Motor entspricht einem original Aggregat. Es konnten dem Alter- und der Laufleistung entsprechende, leichte Ölnebelhaftungen an Zylinderkurbelgehäuse, Zylinderkopf und -abdeckung festgestellt werden. Das Getriebe weist leichte Ölnhaftungen auf. An der Kühlwasserführung konnten keine Undichtigkeiten festgestellt werden. An der Elektrik konnten keine Defekte festgestellt werden.

## **Innenausstattung: gut**

Die Innenausstattung wurde im Zuge der Restauration überarbeitet. Diese Arbeiten wurden sach- und fachgerecht durchgeführt. Die Innenausstattung zeigt dem Alter- und der Laufleistung entsprechend sehr wenig Gebrauchsspuren und Verschmutzungen. An den Sitzen konnten keine Schadstellen festgestellt werden.

## **Marktsituation:**

Nach eingehender Beobachtung des Marktes in einschlägigen Fachblättern/ Internet-Foren und unter Berücksichtigung des Fahrzeugzustandes konnte der ausgewiesene Fahrzeugpreis als vertretbarer Mittelwert bestimmt werden.

# Dipl.-Ing. (FH) Werner Zeller

Zanderstraße 5  
80809 München  
info@sv-zeller.de  
+49 89 12 29 84 10



von IfS GmbH zertifizierter Sachverständiger  
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



von der IHK für München und Oberbayern  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger  
für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung



Auftragsnummer 190704GA02

Datum: 13.07.2019

Der Wert ist als Marktwert angegeben. Die MwSt. ist nicht ausweisbar.

Es kann davon ausgegangen werden, dass ein vergleichbares Fahrzeug zu dem angegebenen Preis erstanden werden kann.

## **Schlußbemerkung:**

Dieses Wertgutachten wurde frei und unabhängig und neutral erstellt, was der Sachverständige durch seine Unterschrift bestätigt.

Das Gutachten wurde zum Zwecke der Bestimmung des Marktwertes und der Zustandsnote zum Bewertungsdatum erstellt.

Das Gutachten umfasst 16 Blatt und beinhaltet 14 Lichtbilder.

**München, den 13.07.2019**

**Der Sachverständige**

Dipl. - Ing. (FH) Werner Zeller



Auftragsnummer 190704GA02

Datum: 13.07.2019

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



Auftragsnummer 190704GA02

Datum: 13.07.2019



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Auftragsnummer 190704GA02

Datum: 13.07.2019



Bild 7



Bild 8



Auftragsnummer 190704GA02

Datum: 13.07.2019



Bild 9



Bild 10



Auftragsnummer 190704GA02

Datum: 13.07.2019



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14